



3Perfect-it™ gelcoatcorrectie Burton Car Company

			PARTNR.	BELANGRIJK:	
	Stap 1	Verwijderen van beschadigingen b.v. kras of verontreiniging	P1500 en P2500 waterproof schuurpapier	02045 Werk zeer plaatselijk. Verwijder beschadiging met beleid, werk voorzichtig met voldoende water	
		Gebruik voor het polijsten van de aangebrachte krassen een (accu) boormachine met de pad.	Machinaal roterend met zwarte steunschijf en verende gele tussenpad. Ondergrond moet droog zijn.	05540 14736 Niet meer als 2500 toeren (omw/min) anders kan de ondergrond te warm worden.	
	Stap 2	Compounden / Polijsten	Fast-Cut Compound Polijstvlacht Weinig poets gebruiken	09374 85099 Schudden voor gebruik! Weinig compound werkt optimaal. Machine actief bewegen. Na gebruik vlacht uitspoelen	
		Controle resultaat	Met een klein beetje ontvetter het resultaat controleren.		Indien plek of krassen zichtbaar terug naar stap 2
	Stap 3	Hoogglans poetsen verwijderen "waas" veroorzaakt door polijstpasta	Hoogglanspoets Wafelpad (zwart)	80349 05726 Schudden voor gebruik! Weinig materiaal werkt optimaal, laat foampad poets weer opnemen; de pad 'droog laten lopen' Machine bewegen voorkomt te veel warmte	
		Eindcontrole resultaat	Restmateriaal verwijderen met zachte doek		Hoogglans moet bereikt zijn.
		Bescherming	Indien gewenst wax inzetten (Handmatig)		Niet op warme oppervlakken of in de zon toepassen. werk per opp. van in- en uitpoetsen met zachte doek

3Innovation